

# Ruční plnění (typ S, A)

ZEGKEG

## Příprava

1. Použijte správný typ plnicí hlavy, dle adaptéru na ZEG KEGu (S, A) viz obr.



2. Všechny části musí být čisté, provedte sanitaci (adaptér, pивní vedení, plnicí hlava).



3. Zajistěte stabilitu kegu, plnění probíhá ve svislé poloze.



## Připojení

4. Zasuňte plnicí hlavu na adaptér kegu dle typu (S, A).



5. ZEG KEG je ve výrobě důkladně ošetřen dusíkem (N<sub>2</sub>). Proplach před plněním není potřeba.



# Plnění


6. Prázdný keg je naplněn dusíkem N<sub>2</sub> na tlak 1,5–2 bar.



6a. Tlak při plnění ZEG KEG musí být o 0,5 bar nižší než tlak v tanku.

6b. Při plnění ZEG KEGu s vakem (BAG in ZEG) je nutné otevřít/regulovat rychlost plnění piva pomocí ventilu č. 3 (ventil pro uvolnění tlaku v kegu).

## 7. Plnicí hlava

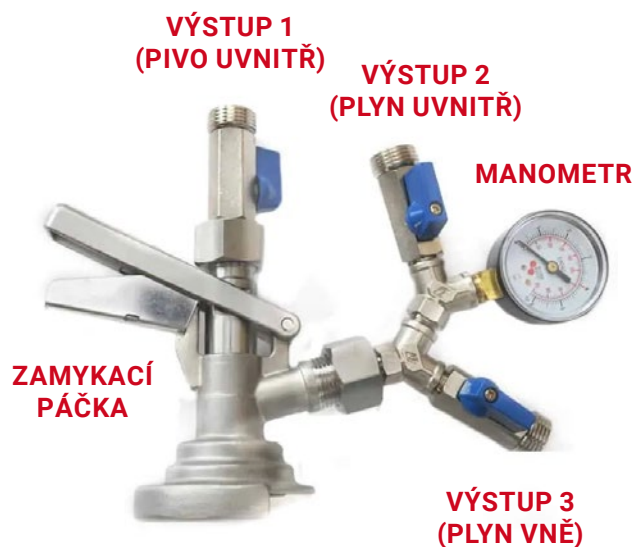

## 8. Postup plnění

- Přívod CO<sub>2</sub> na plnicí hlavě (č. 2) musí být zavřený.
- Pomalou otevřete přívod piva (nápoje) (č. 1).
- Pomocí ventilu (č. 3), kterým upouštíte tlak vnitřního plynu (N<sub>2</sub>), regulujete pěnivost a rychlost plnění.
- Maximální tlak při plnění, držte pod tlakem 3,2 bar / 46,4 PSI.
- Plňte ve stabilní, vertikální poloze.



## 9. Po naplnění kegu:

- Uzavřete všechny ventily.
- Odpojte plnicí hlavu pomocí pojistky na madle.
- Provedte desinfekci adaptéru kegu.
- Proces je ukončen nasazením krytky/víčka na adaptér.

